

# HILTI



## Hilti HIT-HY 150-FR

Istruzioni per l'uso [it](#)  
Instruction for use [en](#)  
Gebrauchsanweisung [de](#)



Hilti Italia S.p.A.  
Piazza Montanelli 20  
IT-20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
Tel +39 02 212 72

Hilti (Thailand) Ltd.  
No. 1858/31-32, 8th Floor, Nation Tower,  
Bangna-Trad Road,  
Kweang Bangna, Khet Bangna,  
TH-Bangkok 10260  
Tel: +66 2 714 5300




- Le approvazioni hanno precedenza.
- Approvals take precedence.
- Zulassungen sind vorrangig zu beachten.




Made in Germany  
[www.hilti.com](http://www.hilti.com)  
Hilti = Registered trademark of Hilti Corp., Schaan LI

Artikel-NR. 361638-V4 06.2013

# Hilti HIT-HY 150-FR

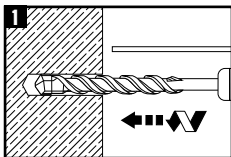











## Compressed Air Cleaning

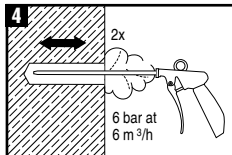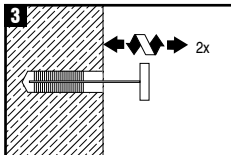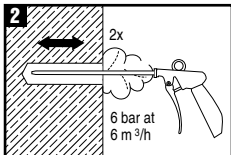




o / or / oder

## Manual Cleaning

$d_0 \leq 18 \text{ mm}$   
 $h_0 \text{ max } \leq 10 \times d$

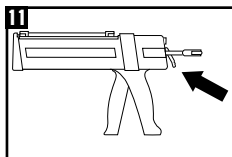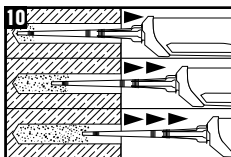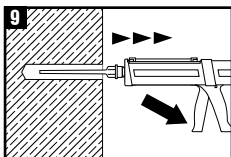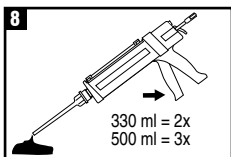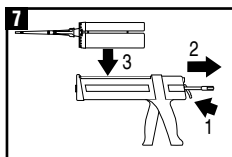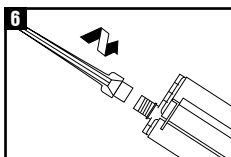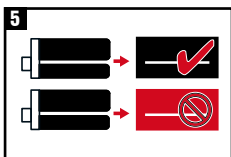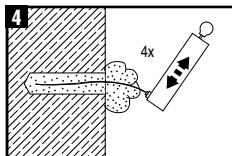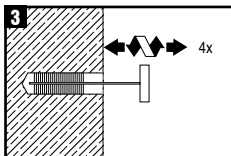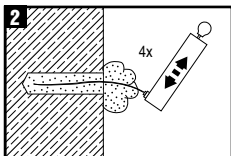




o / or / oder

 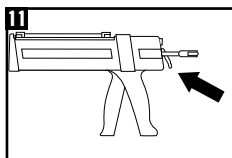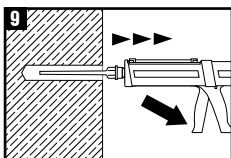

\*) Fare riferimento alla letteratura tecnica (approvazioni, manuali d'uso) per dettagli

\*) Please refer to technical literature (approvals, setting instructions) for detail

\*) Details entnehmen Sie bitte der technischen Literatur (Zulassungen, Setzanweisung).

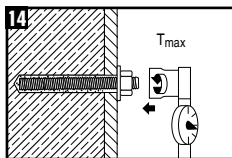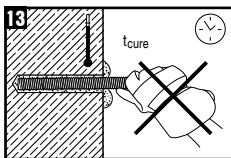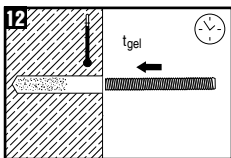
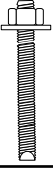






12	°F	°C	t <sub>gel</sub>
	23	-5	1.5 h
	32	0	45 min
	41	5	25 min
	68	20	6 min
	86	30	4 min
	104	40	2 min

13	°F	°C	t <sub>cure</sub>
	23	-5	9 h
	32	0	4.5 h
	41	5	2 h
	68	20	90 min
	86	30	50 min
	104	40	40 min

# Hilti HIT-HY 150-FR

Tabella 1  
Table 1  
Tabelle 1

	HAS HIT-V	HIS	Rebar	HIT-RB		HIT-SZ	
							
Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)	HIT-RB	Item no.	HIT-SZ	Item no.
10	8			10	380917	-	-
12	10		8	12	336548	12	335022
14	12	8	10	14	336549	14	335023
16			12	16	336550	16	335024
18	16	10	14	18	336551	18	335025
20			16	20	336552	20	335026
22		12		22	370774	22	380922
24	20			24	380918	24	380923
25			20	25	336553	25	335027
28	24	16		28	380919	28	380924
30	27			30	380920	30	380925
32		20	25	32	336554	32	335028
35	30			35	380921	35	380926

Dettagli di posa di Hilti HIT-HY 150-FR con ferri di ripresa  
Setting Details of Hilti HIT-HY 150-FR with reinforcement bars  
Setzdaten Hilti HIT-HY 150-FR mit Bewehrungsstab

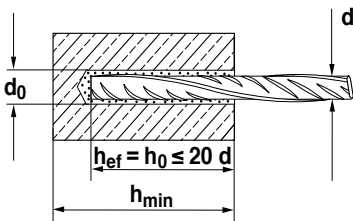


Tabella 2  
Table 2  
Tabelle 2

d	d <sub>0</sub>	d <sub>ef</sub> min-max	d <sub>min</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	10-12	60 - 160	<b><math>h_{ef} + 30 \geq 100</math></b>
10	12-14	60 - 200	
12	14-16	70 - 240	<b><math>h_{ef} + 2 d_0</math></b>
14	18	75 - 280	
16	20	80 - 320	
20	25	90 - 400	
25	32	100 - 500	

# Hilti HIT-HY 150-FR

Dettagli di posa di Hilti HIT-HY 150-FR con barre filettate  
 Setting details of Hilti HIT-HY 150-FR with threaded rods  
 Setzdaten Hilti HIT-HY 150-FR mit Gewindestange

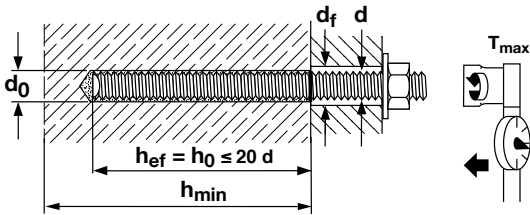


Tabella 3: HAS

Table 3: HAS

Tabelle 3: HAS

d	d <sub>0</sub>	d <sub>ef</sub> min-max	T <sub>max</sub>	d <sub>f</sub>	h <sub>min</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]
M8	10	80	10	9	h <sub>ef</sub> + 30
M10	12	90	20	12	
M12	14	110	40	14	
M16	18	125	80	18	h <sub>ef</sub> + 2 d <sub>0</sub>
M20	24	170	150	22	
M24	28	210	200	26	
M27	30	240	270	30	
M30	35	270	300	33	

Tabella 4: HIT-V

Table 4: HIT-V

Tabelle 4: HIT-V

d	d <sub>0</sub>	d <sub>ef</sub> min-max	T <sub>max</sub>	d <sub>f</sub>	h <sub>min</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]
M8	10	60 - 160	10	9	h <sub>ef</sub> + 30 ≥ 100
M10	12	60 - 200	20	12	
M12	14	70 - 240	40	14	
M16	18	80 - 320	80	18	h <sub>ef</sub> + 2 d <sub>0</sub>
M20	24	90 - 400	150	22	
M24	28	100 - 480	200	26	
M27	30	110 - 540	270	30	
M30	35	120 - 600	300	33	

Dettagli di posa di Hilti HIT-HY 150-FR con barre a filetto interno HIS-N e HIS-RN  
 Setting Details of Hilti HIT-HY 150-FR with HIS-N and HIS-RN Inserts  
 Setzdaten Hilti HIT-HY 150-FR mit HIS-N und HIS-RN Innengewindehülse

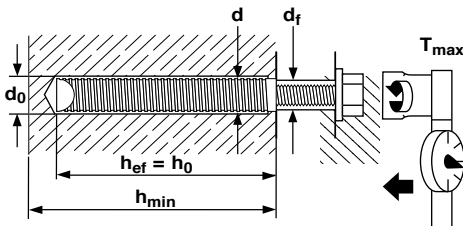


Tabella 5: HIS-R(N)

Table 5: HIS-R(N)

Tabelle 5: HIS-R(N)

d	d <sub>0</sub>	h <sub>ef</sub>	T <sub>max</sub>	d <sub>f</sub>	h <sub>min</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]
M8	12,5	14	10	9	120
M10	16,5	18	20	12	150
M12	20,5	22	40	14	170
M16	25,4	28	80	18	230
M20	27,6	32	150	22	270

## Sistema con resina ad iniezione per fissaggi nel calcestruzzo

**Prima di utilizzare il prodotto leggere le presenti istruzioni per l'uso e le prescrizioni di sicurezza.**

**Controllare la data di scadenza:** vedere dati stampati sulla cartuccia (mese/anno). Una volta trascorsa la data di scadenza, il prodotto non deve più essere utilizzato.

**Temperatura della cartuccia:** per l'applicazione la temperatura deve essere tra +5 °C e 40 °C.

**Temperatura del materiale di base:** per l'applicazione la temperatura deve essere tra -5 °C e 40 °C.

**Trasporto e magazzino:** in un locale fresco, asciutto e buio, ad una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.

**Scheda tecnica dati di sicurezza:** prima di procedere all'utilizzo attenersi alle informazioni riportate nella scheda tecnica dati di sicurezza!

**Istruzioni di montaggio:** rappresentazione delle operazioni: vedere figure a pagina 1; Dati di messa in opera: vedere tabelle a pagina 2-3. In caso di applicazioni che non sono descritte nelle presenti Istruzioni per l'uso, rivolgersi a Hilti.

**1** **Esecuzione di un foro** con martello perforatore e relativa punta in metallo duro con percussione rotante. Per l'esecuzione del foro con altre punte, ad es. con la carotatrice, rivolgersi a Hilti.

**2 + 4** **Pulizia del foro: immediatamente prima di introdurre il tondino per calcestruzzo/tassello, pulire il foro da polvere, acqua, residui di foratura ed altre eventuali impurità. Il metodo di pulizia è subordinato alle caratteristiche del foro:**

**metodo 1 – adeguato per calcestruzzo asciutto o saturo d'acqua (vedere pittogrammi):**

**Compressed Air Cleaning (pulizia con aria compressa): la pulizia del foro con aria compressa è consentita per tutti i diametri e le profondità di foratura.**

• **Soffiare** all'interno del foro **due volte** con aria compressa senza olio (6 bar per 6 m<sup>3</sup>/h). A tale scopo inserire ed estrarre l'ugello per l'aria compressa fino al fondo del foro finché l'aria che fuoriesce non risulti priva di polvere.

• **Spazzolare due volte** utilizzando spazzole d'acciaio Hilti HIT-RB della dimensione adatta (spazzole ≥ foro), introducendo ed estraendo la spazzola d'acciaio fino al fondo del foro con un movimento rotatorio. Quando la spazzola viene introdotta nel foro, si dovrebbe avvertire una certa resistenza – se così non fosse, significa che la spazzola è troppo piccola e dev'essere sostituita con un'altra dal diametro adatto.

• **Soffiare** nuovamente **due volte** all'interno del foro con l'aria compressa, finché l'aria che fuoriesce non risulti priva di polvere. **Utilizzare, all'occorrenza, le necessarie prolunghere per l'ugello dell'aria e le spazzole, in modo da potere raggiungere il fondo del foro.**

**Manual Cleaning (pulizia manuale):**

il metodo di pulizia manuale del foro è consentito unicamente fino ad un **diametro di foratura max. di 18 mm** ed una **profondità di foratura fino a max. 10 x il diametro dell'elemento**

• **Soffiare all'interno del foro quattro volte** con la pompa di soffiaggio Hilti. A tale scopo inserire ed estrarre il tubo flessibile per l'aria compressa fino al fondo del foro finché l'aria che fuoriesce non risulti priva di polvere.

• **Spazzolare – quattro volte** utilizzando spazzole d'acciaio Hilti HIT-RB della dimensione adatta (spazzole ≥ foro), introducendo ed estraendo la spazzola rotonda d'acciaio fino al fondo del foro con un movimento rotatorio.

• **Soffiare** nuovamente all'interno del foro **quattro volte** con la pompa di soffiaggio Hilti, finché l'aria che fuoriesce non risulti priva di polvere.

**Metodo 2 – adatto in caso di acqua stagnante (ad es. acqua che scorre nel foro ripulito):**

• **Lavare due volte** il foro **con acqua**, finché non ne fuoriesce acqua pulita – a tal scopo introdurre fino al fondo del foro il tubo flessibile dell'acqua (pressione condutture idrauliche).

• **Spazzolare due volte** utilizzando spazzole d'acciaio Hilti HIT-RB della dimensione adatta (spazzola ≥ foro), introducendo ed estraendo la spazzola d'acciaio tonda fino al fondo del foro con un movimento rotatorio. Quando la spazzola viene introdotta nel foro, si dovrebbe avvertire una certa resistenza – se così non fosse, significa che la spazzola è troppo piccola e dev'essere sostituita con un'altra dal diametro adatto.

• **Lavare** nuovamente il foro per **due volte**, finché non ne fuoriesce acqua pulita. **Importante!** Eliminare completamente eventuali residui d'acqua presenti nel foro (ad es.: aspiratore per acqua, aria compressa o altro procedimento). Per ottenere un foro asciutto, è raccomandato un ugello per l'aria Hilti HIT-DL per fori con una profondità ≤ 250 mm; tale ugello è, invece, necessario per fori con una profondità maggiore di 250 mm.

• **Proseguire** con la pulizia del foro come descritto nel **Metodo 1**.

**5** **Inserire la cartuccia nel portacartucce nero.** Non utilizzare mai cartucce danneggiate e/o caricatori danneggiati/sporchi. Prima di utilizzare una nuova cartuccia avvitare un nuovo miscelatore (accertarsi che sia saldamente inserito).

**6** **Avvitare saldamente il miscelatore Hilti HIT-M 1 sulla cartuccia.** Non modificare in alcun caso il miscelatore. Accertarsi che l'elemento di miscelazione sia presente all'interno del miscelatore. Utilizzare esclusivamente il tipo di miscelatore fornito con la resina.

**7** **Inserire il caricatore con la cartuccia nel dispenser HIT.** Premere il tasto di sblocco, tirare indietro la barra di avanzamento ed inserire il caricatore nel dispenser Hilti adatto.

**8** **Scartare le prime pompate di resina.** La cartuccia si apre automaticamente quando inizia la pressione. Non aprire manualmente la cartuccia (ciò potrebbe causare un inceppamento del sistema). La quantità iniziale di resina è subordinata alla dimensione della cartuccia; numero delle corse: vedere figura 8. Smaltire le prime pompate di resina utilizzando l'imballo vuoto. Anche nel caso in cui venisse avvitato un nuovo miscelatore su di una cartuccia già aperta, le prime pompate – come precedentemente descritto – devono essere scartate. Per ogni nuova cartuccia utilizzare un nuovo miscelatore.

**9 - 11** **Riempire il foro con la resina evitando di lasciare bolle d'aria:**

• **Riempimento del foro in presenza di profondità ≤ 250 mm:**

Inserire il miscelatore fino al fondo del foro (per i fori profondi utilizzare una prolunga) ed estrarre lentamente il miscelatore dopo ogni pompata. Riempire il foro fino a ca. 2/3 oppure quanto necessario al fine di garantire che la fenditura anulare tra il tassello/il ferro di armatura ed il calcestruzzo sia completamente piena di resina dopo l'assestamento. Una volta riempito il foro, azionare il tasto di sblocco sul dispenser, in modo da evitare una tardiva fuoriuscita della resina.

- **Riempimento del foro con tappi di ritenuta:** Raccomandato per profondità di foratura > 250 mm e per applicazioni sopra-testa. Assemblare il miscelatore HIT-M1, la(le) prolunga(prolunghe) ed i tappi di ritenuta HIT-SZ adeguati. Inserire il tappo di ritenuta HIT-SZ fino al fondo del foro ed iniettare la resina come descritto in precedenza. Durante il riempimento, il tappo di ritenuta viene automaticamente spinto verso l'esterno dalla pressione della resina iniettata nel foro.

**12** **Inserimento del tassello/ferro d'armatura nel foro.** Contrassegnare la **profondità di ancoraggio „h ef“ sul tassello/ferro d'armatura** e introdurre l'elemento fino a tale contrassegno esercitando una leggera rotazione. Verificare inizialmente che il tassello/ferro d'armatura sia asciutto e privo da olio o altre impurità. **Utilizzare solamente elementi di fissaggio Hilti o prodotti equivalenti.** Dopo aver introdotto il tassello/ferro d'armatura, lo spazio anulare risultante dev'essere completamente riempito di resina.

**13** Rispettare il **tempo di lavorazione „t gel“** in funzione della temperatura della superficie di fondo. Durante il tempo di lavorazione „t gel“ è possibile effettuare un leggero allineamento del tassello/ferro d'armatura. vedere tabella 12. Una volta trascorso il tempo di lavorazione „t gel“ e fino al termine del tempo di indurimento „t cure“ non è consentito manipolare/ sollecitare l'elemento di fissaggio.

**14** Solamente quando è **trascorso il tempo di indurimento „t cure“** sarà possibile applicare sul tassello/ferro d'armatura il carico o il momento torcente previsti. Vedere tabella 13.

**Le cartucce parzialmente utilizzate** devono essere riutilizzate entro **quattro settimane**. Lasciare avvitato il miscelatore ed immagazzinare la cartuccia secondo le prescrizioni. In caso di riutilizzo, avvitare un nuovo miscelatore e scartare la prima resina pompata, come descritto al punto 8.

La Hilti non assume nessuna responsabilità per danni causati da:

- condizioni di magazzino e trasporto scostantisi da quelle delle specifiche.
- non osservanza delle istruzioni per l'uso.
- l'uso di ancoraggi non adeguatamente dimensionati.
- inadeguata capacità di carico del materiale di base.
- applicazione non corretta.
- come risultato di effetti non noti o non accettabili per il fabbricante, per esempio uso di prodotti di altri fabbricanti.

## Istruzioni di sicurezza:



**Xi** Irritante



**O** Comburente



contiene: dibenzoilperossido, idrossipropile metacrilato

R 36 Irritante per gli occhi.

R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R 7 Può provocare un incendio.

S 3 Conservare in luogo fresco.

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso.

## Istruzioni per lo smaltimento:

- **Confezioni vuote:** Sistemi di raccolta nazionali  o codice rifiuto EAK: 150106 imballi misti

- **Le cartucce piene/parzialmente vuote** devono essere smaltite, in conformità alle normative ufficiali, come rifiuto speciale.

Codice rifiuto EAK: 200127\* vernici, inchiostri da stampa, colle e resine sintetiche che contengono materiali pericoli. Oppure codice EAK 080409\* rifiuti di colle o di mastice che contengono solventi organici o altre sostanze pericolose.

**Contenuto: 330 ml / 500 ml**

**Peso: 550 g / 830 g**

## Adhesive anchoring system for fastenings in concrete

**Prior to use of product, follow instructions for use and recommended safety precautions.**

**Check expiration date:** See expiration date imprint on foilpack manifold. (Month/Year). Do not use an expired product.

**Foil pack temperature:** Must be between 5 °C - 40 °C when in use.

**Base material temperature at time of installation:** Must be between -5 °C - 40 °C.

**Instructions for transport and storage:** Keep in a cool, dry and dark place between 5 °C - 25 °C.

**Material Safety Data Sheet:** Review the MSDS before use.

**Installation instructions:** Follow the illustrations on page 1 for the sequence of operations and refer to tables on page 2-3 for setting details. For any application not covered by this document, contact Hilti.

**1** **Drill hole** with a hammer-drill set in rotation hammer mode using an appropriately sized carbide drill bit. For holes drilled with other drill types contact a Hilti representative.

**2 - 4** **Clean hole: Cleaning method has to be decided based on borehole condition. Just before setting an anchor/rebar, the borehole must be free of dust and debris by one of the following methods:**

**Method 1 - for dry or water saturated concrete (refer to pictograms):**

Compressed air cleaning is permissible for all diameters and embedment depths.

- **Blow** from the back of the borehole with oil-free compressed air (min. 6 bar at 6 m<sup>3</sup>/h) fully retracting the air extension **2 times** until return air stream is free of noticeable dust.
- **Brush 2 times** with the specified brush size (brush ≥ bore hole ) by inserting the round steel brush to the back of the borehole in a twisting motion and removing it. The brush should resist insertion into the borehole - if not, the brush is too small and must be replaced with a brush of appropriate brush diameter.
- **Blow** again with compressed air **2 times** until return air stream is free of noticeable dust.

**If required use extensions for air nozzle and brushes to reach back of deep hole.**

**Manual cleaning method** is limited to max. 18mm borehole diameter and a max. borehole depth of 10 x element diameter.

- **Blow - 4 strokes** with Hilti blow-out pump with the nozzle extended to the back of the hole until return air stream is free of noticeable dust.
- **Brush - 4 times** with the specified brush size (brush ≥ borehole ) by inserting the round steel brush to the back of the hole with a twisting motion.
- **Blow - 4 strokes** with Hilti blow-out pump with the nozzle extended to the back of the hole until return air stream is free of noticeable dust.

**Method 2 - for standing water (e.g. water flows into cleaned borehole):**

- **Flush hole 2 times** by inserting a water hose (water-line pressure) to the back of the borehole until water runs clear.
- **Brush 2 times** with the specified brush size (brush ≥ borehole ) by inserting the round steel brush to the back of the borehole with a twisting motion and removing it. The brush should resist insertion into the borehole - if not, the brush is too small and must be replaced with a brush of appropriate brush diameter.
- **Flush again 2 times** until water runs clear. Remove all standing water completely (i.e. vacuum, compressed air or other appropriate procedure). To attain a dried borehole, a Hilti HIT-DL air nozzle attachment is recommended for borehole depth ≤ 250 mm and required for borehole depth > 250 mm.
- **Continue** with borehole cleaning as described in **Method 1**.

**5** **Insert foil pack in black foil pack holder.** Never use damaged foil packs and/or damaged or unclean foil pack holders. Attach new mixer prior to dispensing a new foil pack (snug fit).

**6** **Tightly attach Hilti HIT-M1 mixer to foil pack manifold.** Do not modify the mixer in any way. Make sure the mixing element is in the mixer. Use only the type of mixer supplied with the anchor adhesive.

**7** **Insert foil pack holder with foil pack into HIT-dispenser.** Push release trigger, retract plunger and insert foil pack holder into the appropriate Hilti dispenser.

**8** **Discard initial anchor adhesive.** The foil pack opens automatically as dispensing is initiated. Do not pierce the foilpack manually (can cause system failure). Depending on the size of the foil pack an initial amount of anchor adhesive has to be discarded. See pictogram 8 for discard quantities. Dispose discarded anchor adhesive into the empty outer packaging. If a new mixer is installed onto a previously-opened foil pack, the first trigger pulls must also be discarded as described above. For each new foil pack a new mixer must be used.

**9 - 11** **Inject anchor adhesive from the back of the borehole without forming air voids:**

• **Injection method - for borehole with depth ≤ 250 mm:**

Inject the anchor adhesive starting at the back of the hole (use the extension for deep holes), slowly withdraw the mixer with each trigger pull. Fill holes approximately 2/3 full, or as required to ensure that the annular gap between the anchor/rebar and the concrete is completely filled with anchor adhesive along the embedment length. After injection is completed, depressurize the dispenser by pressing the release trigger. This will prevent further anchor adhesive discharge from the mixer.

• **Piston plug injection is recommended for overhead applications and borehole depth > 250 mm.** Assemble HIT-M1 mixer, extension(s) and appropriately sized piston plug. Insert piston plug HIT-SZ to back of the hole, and inject anchor adhesive as described in the injection method above. During injection the piston plug will be naturally extruded out of the bore hole by the anchor adhesive pressure.

**12** **Insert anchor/rebar into bore hole.** Mark and set anchor/rebar to the required embedment depth. Before use, verify that the anchor/rebar is dry and free of oil and other contaminants. To ease installation, anchor/rebar may be slowly twisted as they are inserted. **Use only Hilti anchor rods or equivalent.** After installing an anchor/ rebar, the annular gap must be completely filled with anchor adhesive.

**13** Observe the gel time **"t gel"**, which varies according to temperature of base material. Minor adjustments to the anchor/rebar position may be performed during the gel time. See table 12. Once the gel time has elapsed, do not disturb the anchor/rebar until the curing time **"t cure"** has elapsed.

**14** **Apply designed load/torque after "t cure"** has passed, and the fixture to be attached has been positioned. See table 13.

**Partly used foil packs** must be used up within **four weeks**. Leave the mixer attached on the foil pack manifold and store under the recommended storage conditions. If reused, attach a new mixer and discard the initial quantity of anchor adhesive as described by point 8.

Hilti accepts no liability for damage or failure caused by:

- Storage and transport not in accordance with the specified conditions.
- Failure to observe the instructions for use and setting data.
- Inadequate design of the anchor points (number of anchors, loadbearing capacity / dimensions).
- Inadequate loadbearing capacity of the base material.
- Incorrect use.
- Other influences of which Hilti is not aware or on which Hilti has no influence, e.g. use with products from a third party.

## Safety instructions:



**Xi** Irritant



**O** Oxidizing



Contains: Hydroxypropyl methacrylate, dibenzoyl peroxide

R 36 Irritating to eyes.

R 43 May cause sensitization by skin contact.

R 7 May cause fire.

S 3 Keep in a cool place.

S 24/25 Avoid contact with skin and eyes.

S 26 In case of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S 28 After contact with the skin, wash immediately with plenty of water and soap.

S 36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

## Disposal instructions:

- **Empty packs:** May be disposed via the local Green Dot collecting system  or EAK waste material code 150106 (mixed packaging materials)

- **Full or only partially emptied packs** must be disposed of as special waste in accordance with official regulations.

EAK waste material code: 200127\* paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances. Or EAK 080409\* waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances.

**Net content: 330 ml / 500 ml**

**Net weight: 550 g / 830 g**



## Verbundmörtelsystem für Befestigungen in Beton

**Vor Anwendung des Produktes diese Gebrauchsanleitung und die Sicherheitsvorschriften lesen.**

**Haltbarkeitsdatum prüfen:** siehe Aufdruck auf dem Foliengebinde (Monat/Jahr). Produkt darf nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.

**Gebindetemperatur:** muss bei der Anwendung zwischen +5°C und 40°C betragen.

**Untergrundtemperatur:** muss bei der Anwendung zwischen -5°C und 40°C betragen.

**Transport und Lagerung:** kühl, trocken und dunkel, zwischen 5°C und 25°C.

**Sicherheitsdatenblatt:** Informationen aus dem Sicherheitsdatenblatt vor der Anwendung beachten!

**Montageanweisung:** Darstellung der Arbeitsschritte: siehe Piktogramme auf Seite 1; Setzdaten: siehe Tabellen auf Seite 2–3. Bei Anwendungen, die nicht in vorliegender Gebrauchsanleitung beschrieben werden, wenden Sie sich bitte an Hilti.

**1** **Bohrloch** mit Bohrhammer und passendem Hartmetallbohrer dreh Schlagend erstellen. Bei Erstellung des Bohrlochs mit anderen Bohren, z.B. Diamantbohrgerät, wenden Sie sich bitte an Hilti.

**2 - 4** **Bohrlochreinigung: Unmittelbar vor dem Setzen des Betoneisens/Dübels ist das Bohrloch von Staub, Wasser, Bohrklein und anderen Verunreinigungen zu reinigen.**

**Die Reinigungsmethode hängt von der Bohrlochbeschaffenheit ab:**

**Methode 1 – geeignet für trockenen oder wassergesättigten Beton (siehe Piktogramme):**

**Compressed Air Cleaning:**

**Die Bohrlochreinigung mit Druckluft ist zulässig für alle Bohrl Lochdurchmesser und -tiefen.**

- Bohrloch **zweimal** mit ölfreier Druckluft **ausblasen** (6 bar bei 6 m<sup>3</sup>/h). Dabei die Druckluftdüse bis zum Bohrlochgrund einführen und zurückziehen bis rückströmende Luft staubfrei ist.
- **Zweimal ausbürsten** mit Stahlbürste Hilti HIT-RB in passender Größe (Bürsten ≥ Bohrloch), wobei die Stahlbürste mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund eingeführt und wieder herausgezogen wird. Beim Einführen der Bürste in das Bohrloch sollte ein Widerstand zu spüren sein – falls nicht, ist die Bürste zu klein und muss durch eine Bürste mit geeignetem Durchmesser ersetzt werden.
- Bohrloch erneut **zweimal** mit Druckluft **ausblasen**, bis rückströmende Luft staubfrei ist. **Verwenden Sie erforderlichenfalls Verlängerungen für Luftdüse und Bürsten, um den Bohrlochgrund erreichen zu können.**

**Manual Cleaning:**

Die manuelle Reinigungsmethode ist nur zulässig bis zum **max. Bohrl Lochdurchmesser 18 mm** und **Bohrlochtiefe bis max. 10 x Elementdurchmesser**

- Bohrloch **viermal ausblasen** mit der Hilti-Ausblaspumpe. Dabei den Luftschlauch bis zum Bohrlochgrund einführen und zurückziehen bis rückströmende Luft staubfrei ist.
- **Ausbürsten – viermal** mit Stahlbürste Hilti HIT-RB in passender Größe (Bürste ≥ Bohrloch), wobei die runde Stahlbürste mit einer Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch eingeführt und wieder herausgezogen wird.
- Bohrloch erneut **viermal ausblasen** mit der Hilti-Ausblaspumpe, bis rückströmende Luft staubfrei ist.

**Methode 2 – geeignet bei stehendem Wasser (z.B. Wasser fließt in gereinigtes Bohrloch):**

- Bohrloch **zweimal mit Wasser spülen**, bis klares Wasser ausfließt – hierzu Wasser-schlauch bis zum Bohrlochgrund einführen (Wasserleitungsdruck).
- **Zweimal ausbürsten** mit Stahlbürste Hilti HIT-RB in passender Größe (Bürste ≥ Bohrloch), wobei die runde Stahlbürste mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund eingeführt und wieder herausgezogen wird. Beim Einführen der Bürste in das Bohrloch sollte ein Widerstand zu spüren sein – falls nicht, ist die Bürste zu klein und muss durch eine Bürste mit geeignetem Durchmesser ersetzt werden.
- Bohrloch erneut **zweimal spülen**, bis klares Wasser abläuft. Wichtig! Vorhandenes Wasser vollständig aus dem Bohrloch entfernen (Bsp.: Wassersauger, Druckluft oder anderes geeignetes Verfahren). Um ein trockenes Bohrloch zu erhalten, ist eine Hilti HIT-DL-Luftdüse für Bohr Löcher mit einer Tiefe ≤ 250 mm empfohlen und für Bohr Löcher einer Tiefe größer als 250 mm erforderlich.
- Bohrlochreinigung wie in **Methode 1** beschrieben **fortsetzen**.

**5** **Foliengebinde in die schwarze Kassette einschieben.** Niemals beschädigte Foliengebinde und/oder beschädigte oder verschmutzte Kassetten verwenden. Vor Auspressen eines neuen Foliengebindes neuen Mischer aufschrauben (auf festen Sitz achten).

**6** **Hilti HIT-M 1 Mischer fest auf Foliengebinde aufschrauben.** Den Mischer unter keinen Umständen verändern. Sicher stellen, dass sich das Mischelement im Mischer befindet. Ausschließlich den mit dem Mörtel gelieferten Mischertyp verwenden.

**7** **Kassette mit dem Foliengebinde in das HIT-Auspressgerät einlegen.** Entriegelungstaste drücken, Vorschubstangen zurückziehen und Kassette in das passende Hilti Auspressgerät einlegen.

**8** **Mörtelvorlauf verwerfen.** Das Öffnen des Foliengebindes erfolgt automatisch bei Auspressbeginn. Foliengebinde nicht manuell öffnen (kann zu Systemversagen führen). Die Mörtel-Vorlaufmenge ist abhängig von der Gebindegröße; Anzahl der Hübe: siehe Piktogramm 8. Den Mörtelvorlauf in die leere Umverpackung entsorgen. Wird ein neuer Mischer auf ein bereits geöffnetes Foliengebinde aufgeschraubt, müssen die ersten Hübe ebenfalls – wie oben beschrieben – verworfen werden. Für jedes neue Foliengebinde einen neuern Mischer verwenden.

**9 - 11** **Das Bohrloch luftblasenfrei mit Mörtel verfüllen:**

• **Bohrlochverfüllung bei Bohrloch-tiefen ≤ 250 mm:**

Mischer bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch stecken (bei tiefen Bohr Löchern die Verlängerung verwenden) und nach jedem Hub den Mischer langsam zurückziehen. Das Bohrloch zu ca. 2/3 verfüllen bzw. so viel wie benötigt wird, um sicher zu stellen, dass der Ringspalt zwischen Dübel/Bewehrungsstab und Beton nach dem Setzen vollständig mit Mörtel ausgefüllt ist. Nach der Bohrlochverfüllung die Entriegelungstaste am Auspressgerät betätigen, um Mörtelnachlauf zu vermeiden.

• **Bohrlochverfüllung mit Stauzapfen:** Empfohlen für Bohrloch-tiefen > 250 mm und Überkopfanwendungen. HIT-M1 Mischer, Verlängerung(en) und passenden HIT-SZ Stauzapfen zusammenstecken. Stauzapfen HIT-SZ bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch stecken und Mörtel, wie oben beschrieben injizieren. Während des Verfüllens wird der Stauzapfen durch den Druck des eingespritzten Mörtels automatisch aus dem Bohrloch herausgedrückt.

- 12** **Dübel/Bewehrungsstab in das Bohrloch einführen. Verankerungstiefe „h ef“ am Dübel/Bewehrungsstab** markieren und leicht drehend bis zur Markierung einführen. Zuvor prüfen, ob der Dübel/Bewehrungsstab trocken und frei von Öl oder anderen Verunreinigungen ist. **Nur Hilti-Befestigungselemente oder gleichwertige Produkte verwenden.** Nach Einführen des Dübels/Bewehrungsstabes muss der Ringspalt vollständig mit Mörtel ausgefüllt sein.
- 13** Je nach Untergrundtemperatur die **Verarbeitungszeit „t gel“** beachten. Während der Verarbeitungszeit „t gel“ ist ein leichtes Ausrichten des Dübels/des Bewehrungsstabes möglich. Siehe Tabelle 12. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit „t gel“ und bis zum Ablauf der Aushärtezeit „t cure“ jede Manipulation/Belastung am Befestigungselement unterlassen.
- 14** Erst nach **Ablauf der Aushärtezeit „t cure“** die Dübel/Bewehrungsstäbe mit der vorgesehenen Last beaufschlagen oder Drehmoment aufbringen. Siehe Tabelle 13.

**Nicht vollständig aufgebrauchte Follengebinde** müssen innerhalb von **vier Wochen** weiterverwendet werden. Den Mischer aufgeschraubt lassen und das Gebinde vorschriftsmäßig lagern. Bei Weiterverwendung einen neuen Mischer aufschrauben und den Mörtelvorlauf, wie unter Punkt 8 beschrieben, verwerfen.

Hilti übernimmt keine Haftung für Schäden verursacht durch:

- von den Vorschriften abweichende Lagerungs- und Transportbedingungen
- Missachtung der Gebrauchsanweisung und der Setzdaten
- nicht ausreichende Bemessung der Verankerung
- ungenügende Tragfähigkeit des Untergrundes
- fehlerhafte Anwendung
- andere Einflüsse, die Hilti nicht bekannt oder von Hilti nicht zu vertreten sind, wie z.B. die Verwendung von Drittprodukten

## Sicherheitsvorschriften



**Xi** reizend



**O** randfördernd



enthält: Hydroxypropylmethacrylat, Dibenzoylperoxid

- R 36 Reizt die Augen.  
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
R 7 Kann Brand verursachen.

- S 3 Kühl aufbewahren.  
S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.  
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

## Hinweis zur Entsorgung:

- **Entleerte Gebinde:** Nationale Sammelsysteme  oder EAK-Abfallcode: 150106 gemischte Verpackungen

- **Volle/teilentleerte Gebinde** sind unter Beachtung der behördlichen Vorschriften als Sonderabfall zu entsorgen.

EAK-Abfallcode: 200127\* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten. oder EAK- 080409\* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

**Inhalt: 330 ml / 500 ml**

**Gewicht: 550 g / 830 g**